



WICHTIGE SICHERHEITS-RÜCKRUF-MITTEILUNG

Subject Öhlins TTX36 Stossdämpfer	Date 2015-04-08	Page 1(3)
Author Robert Brinkmark	Distribution TTX36 Nachrüst-Stossdämpfereigentümer	


Sehr geehrter ÖHLINS-Kunde

Wir bedauern Sie informieren zu müssen, dass Öhlins Racing AB einen Produktionsfehler bei den untenstehend aufgeführten TTX-Stossdämpfern (TTX GP, TTX RT und TTX36 MKII) festgestellt hat.

Öhlins Racing AB hat aus diesem Grund entschieden die aufgeführten TTX36-Stossdämpfer aus Sicherheitsgründen zurück zu rufen, um das Problem zu beheben.

Dieser Defekt ist ursächlich dadurch entstanden, dass in einigen Fällen beim Anziehen der Befestigungsmutter kein Metall zu Metall Kontakt hergestellt werden konnte. Durch erhöhte Reibung zwischen Top Out Feder und dem Halter wurde das Anzugsdrehmoment erreicht, bevor die Top Out Feder ihre finale Position auf dem Halter erreicht hatte.

Abbildung der zusammengesetzten Komponenten:

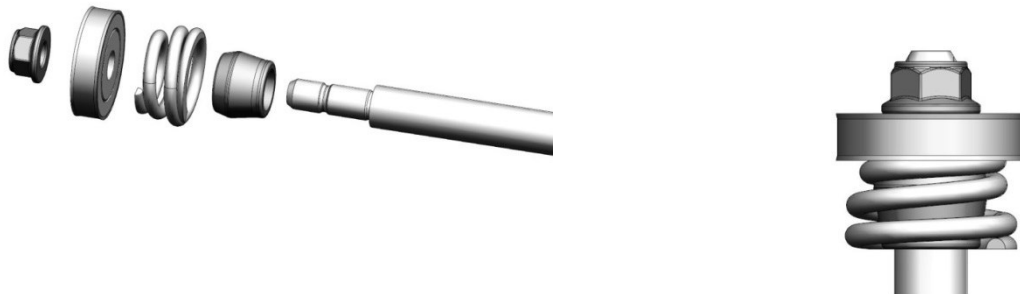

WICHTIGER HINWEIS!

Wenn sich die Kolbenstangenmutter lösen sollte, dann ist ein Dämpfungsverlust die Folge. In seltenen Fällen kann es auch möglich sein, dass der Stossdämpfer in zwei Teile auseinanderfällt. Beide Fälle können den Fahrer in einer Art überraschen, so dass er nicht mehr die volle Kontrolle über das Motorrad hat und die Gefahr eines Sturzes besteht.

Wir empfehlen deshalb dringend das Motorrad ab sofort bis zur Demontage und Ueberarbeitung des Stossdämpfers nicht mehr zu benutzen. Es besteht ein Sicherheitsrisiko, wenn das Motorrad mit dem fehlerhaften Stossdämpfer gefahren wird.

Dieser Fehler wurde zwischenzeitlich in der Produktion behoben, daher sind frühere wie auch spätere Seriennummern als die aufgeführten nicht betroffen.



Subject TTX36 Nachrüst-Stossdämpfereigentümer	Date 2015-04-08	Page 2(3)
--	--------------------	--------------

Wir bitten Sie bezüglich der Ueberarbeitung des Stossdämpfers direkt unseren Schweizer Importeur 3W MOTOSPORT (Kontaktdaten siehe unten) zu kontaktieren oder den Stossdämpfer gleich an ihn zu senden.

Falls Sie nicht mehr Eigentümer des Stossdämpfers bzw. des Motorrades mit dem eingebauten Stossdämpfer sind, bitten wir Sie, uns den neuen Eigentümer an unseren Importeur 3W Motosport bekanntzugeben.

Die den Rückruf betreffenden Artikel- und Seriennummern sind unten auf Seite 3 aufgeführt. Auf dem Stossdämpfer befinden sich die eingestanzten Artikel-Nummer sowie die 6-stellige Seriennummer am Zylinderkopf in der Nähe der oberen Befestigung des Stossdämpfers. Zusätzlich sind Artikel- und Seriennummer auf der Originalverpackung (Kartonbox) des Stossdämpfers vorne notiert.

Für die Ueberarbeitung des Stossdämpfers wenden Sie sich bitte direkt an den Schweizerischen ÖHLINS-Importeur 3W MOTOSPORT. Geben Sie ihm bitte folgenden Informationen bekannt:

- **Arikel- und Seriennummer des Stossdämpfers**
- **Datum und Ort, wo Sie den Stossdämpfer gekauft haben**
- **Ihr Name und Ihre komplette Adresse**

Der Stossdämpfer wird raschmöglichst überarbeitet und danach an Sie retourniert.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an den Schweizer Importeur 3W Motosport.

Wir entschuldigen uns für sämtliche durch diesen Produkterückruf entstehenden Unannehmlichkeiten, aber Ihre Sicherheit ist für uns das Wichtigste.

Mit freundlichen Grüßen

Öhlins Racing AB

Importeur für die Schweiz:

**3W Motosport
Weiachstrasse 90
8413 Neftenbach**

Tel.: 052 315 31 88 :: Fax: 052 315 37 54

E-Mail: info@3w-motosport.ch



Subject TTX36 Nachrüst-Stossdämpfereigentümer	Date 2015-04-08	Page 3(3)
--	--------------------	--------------

Liste der fehlerhaften und vom Rückruf betroffenen Stossdämpfer mit Seriennummern:

Artikel-Nr.	Serien-Nummer
AP 340	136734 136735 137254 138061 309524
BM 147	137936
BM 340	136737 136739 137874 138320
BM 342	136741 137875
BM 343	136742 136920
BM 345	309605
BM 677	138736
DU 339	309611
DU 339P	137191 137494 309541
DU 340	136743 136744 137149 137495 309528
DU 868 (DU 871)	136527 138064
HO 339	136745 136746 136747 309529
HO 340	136749 136753 136754 137163 137593 309530
HO 358	137513 138121 309517
KA 035	136126 137366 138068
KA 040	137030 137735
KA 336	136755 136756 137268 138613 309531
KA 338	136757 137741 309532
KA 340	136758 136759 136760 136761 137031 137515 137822 137904 138293 309533
KA 358	137070
KA 788	137518
SU 026	137752 138791
SU 339	136762 136763 137521 137753 309534
SU 340	136764 136765 137522
SU 357	309522
SU 789	138770
SU 932	137523
TR 338	309584
TR 339	136770 309536
YA 339	136771 136772 136774 136775 136924 137185 137528 137933 309537 309610
YA 340	136776 136777 136778 137912 138631 309538
YA 358	309519
YA 359	309563
YA 931	135517