



AVIS DE RAPPEL IMPORTANT DE SÉCURITÉ

Subject Öhlins TTX36 Amortisseurs	Date 2015-03-25	Page 1(3)
Author Robert Brinkmark	Distribution TTX36 propriétaires	


Cher client

Öhlins Racing AB a découvert un défaut dans le processus d'assemblage affectant certains numéros de série des amortisseurs TTX 36 (TTX GP, TTX RT, TTX 36 MKII).

Dans un esprit de qualité et de sécurité, Öhlins Racing AB a décidé de rappeler l'ensemble des amortisseurs TTX 36 concernés afin d'écartier toute anomalie (voir liste complète des références et des numéros de série concernés en annexe 1).

Dans certains cas, il a été constaté un défaut de serrage de l'écrou principal de tige en raison d'une friction importante générée par le ressort de rappel interne et son guide empêchant ainsi le piston principal de trouver sa position finale et d'assurer un contact métal/métal entre l'écrou et le piston.

Assemblage des composants ci-dessous..

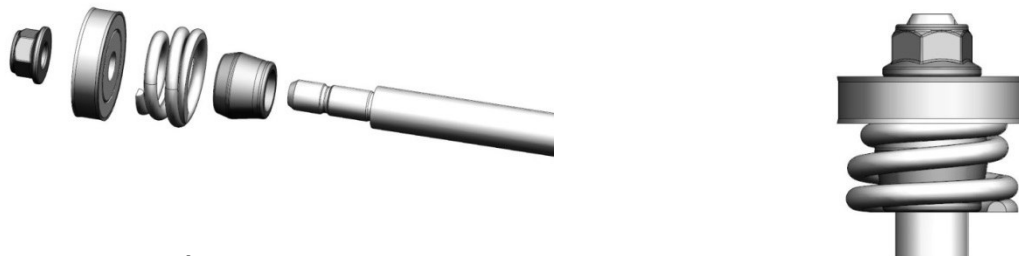

NOTE IMPORTANTE!

Si l'écrou de tige se desserre, il en résulte une perte de la fonction amortissement et une sensation pour le pilote de ne plus contrôler à 100% sa machine. Dans les cas les plus extrêmes, la tige peut se désolidariser du corps de l'amortisseur.

Nous vous demandons donc de toute urgence de ne plus utiliser votre véhicule tant que l'amortisseur n'a pas été contrôlé et corrigé si nécessaire! Il en va de leurs sécurités.

Ce défaut d'assemblage a été rectifié sur les numéros de série plus récents. Les séries plus anciennes ne sont pas concernées.



INFORMATION

Subject TTX36 propriétaires	Date 2015-03-25	Page 2(3)
--------------------------------	--------------------	--------------

Si vous n'êtes plus propriétaire du véhicule, merci de nous faire parvenir les coordonnées du nouveau conducteur par email ou par téléphone.

Procédure

Vérifier si la référence et le numéro de série sont concernés par le rappel. Celles-ci sont frappées sur la tête de l'amortisseur.

Si, et seulement si, les références présentes coïncident avec une des références listée en Annexe 1, l'amortisseur doit nous être envoyé à l'adresse ci-dessous avec les informations suivants :

- **Lieu et date ou vous avez acheté l'amortisseur**
- **Votre nom et votre adresse complet**

L'amortisseur ont corrigé si vite que possible et après il sera retourner à vous.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre importateur 3W Motosport.

Nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments mais votre sécurité est notre priorité.

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Cordialement

Öhlins Racing AB

**3W Motosport
Weiachstrasse 90
8413 Neftenbach**

Tel : 052 315 31 88
Fax : 052 315 37 54
Email : info@3w-motosport.ch



Subject TTX36 propriétaires	Date 2015-03-25	Page 3(3)
--------------------------------	--------------------	--------------

Annexe 1

Liste avec référence et no. de série des amortisseurs concernés:

<u>Référence</u>	<u>Numéro de série</u>
AP 340	136734 136735 137254 138061 309524
BM 147	137936
BM 340	136737 136739 137874 138320
BM 342	136741 137875
BM 343	136742 136920
BM 345	309605
BM 677	138736
DU 339	309611
DU 339P	137191 137494 309541
DU 340	136743 136744 137149 137495 309528
DU 868 (DU 871)	136527 138064
HO 339	136745 136746 136747 309529
HO 340	136749 136753 136754 137163 137593 309530
HO 358	137513 138121 309517
KA 035	136126 137366 138068
KA 040	137030 137735
KA 336	136755 136756 137268 138613 309531
KA 338	136757 137741 309532
KA 340	136758 136759 136760 136761 137031 137515 137822 137904 138293 309533
KA 358	137070
KA 788	137518
SU 026	137752 138791
SU 339	136762 136763 137521 137753 309534
SU 340	136764 136765 137522
SU 357	309522
SU 789	138770
SU 932	137523
TR 338	309584
TR 339	136770 309536
YA 339	136771 136772 136774 136775 136924 137185 137528 137933 309537 309610
YA 340	136776 136777 136778 137912 138631 309538
YA 358	309519
YA 359	309563
YA 931	135517